


# OPERATING MANUAL



**LIMIT**

Precision Made Easy

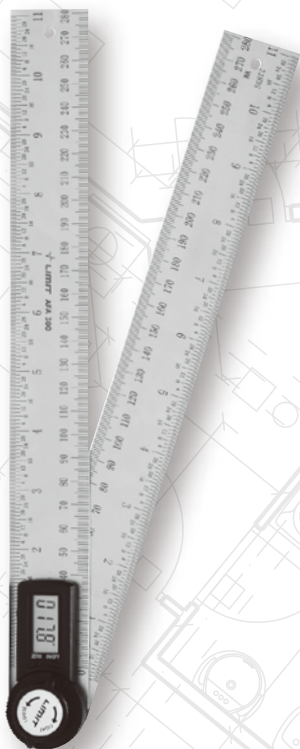

**Digital Angle Finder**

Limit AFA 300



English.....	2	GB
Svenska .....	5	SE
Norsk .....	8	NO
Dansk.....	11	DK
Suomi .....	14	FI
Deutsch .....	17	DE
Netherlands .....	20	NL
Français.....	23	FR
Italiano .....	26	IT
Español.....	29	ES
Português .....	32	PT
Polski .....	35	PL
Eesti .....	38	EE
Lietuviškai.....	41	LT
Latviski .....	44	LV

## OVERVIEW

Easy to use digital angle finder and ruler in one, with LCD screen for quick reading of results. Locking function at any angle and durable stainless-steel scale.

GB

## FEATURES


- LCD with 8 mm digits
- Digital angle finder and ruler in one
- Quick measuring and high accuracy
- Relative measuring
- Locking function at any angle

## SPECIFICATIONS

Accuracy	$\pm 0.3^\circ$
Resolution	$0.1^\circ$
Working range	$0^\circ - 999.9^\circ$
Power supply	1 x 3 V CR2032 Lithium battery
Working current	$\leq 120 \mu\text{A}$
Working temperature	$0^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F} - 122^\circ\text{F}$ )
Working humidity	$\leq 85\%$ (non-condensing)
Product size	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POSITIONS


1. Battery holder
2. On/Off button
3. Tight/Loose rotary button
4. Zero button
5. Battery button
6. LCD
7. Scale
8. Hanging holes

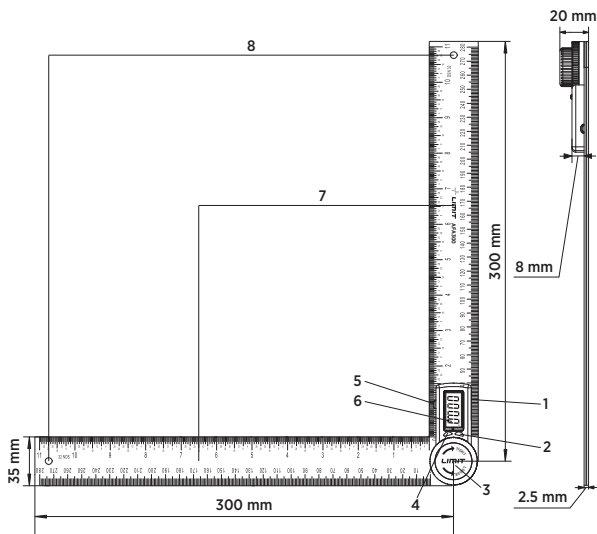

## OPERATIONS


### 1. Power On/Off and Zero setting

- 1.1 Short press On/OFF to turn on the unit, short press again to turn off the LCD as a battery saving mode. When moving any rule the display will turn on again.
- 1.2 Long press On/Off in 3 seconds to turn off the unit. Automatically shut off in 6 minutes.
- 1.3 Press zero button for zero setting at any position.

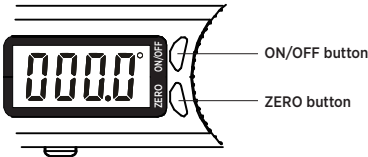

### 2. Tighthen


- 2.1 Rotate clockwise to tighten the rulers.
- 2.2 Rotate counterclockwise to loosen the rulers.

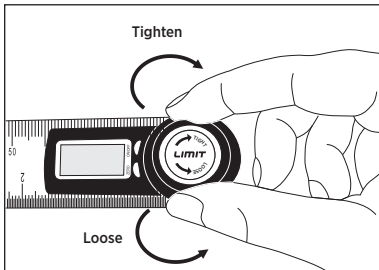

### 3. Measurements


#### 3.1 Measuring angel between scales

Put the tool on any surface and short press ZERO button to set zero. Rotate the ruler to measure the angle.

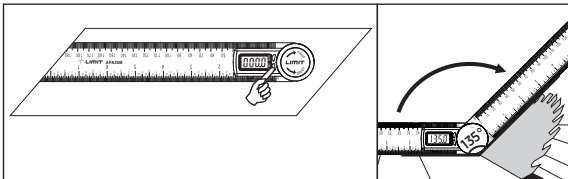

#### 3.2 Measuring supplemental angel


Short press ON/OFF to turn it on, put it on the flat surface as pic, make sure the both ruler's edges touch the surface, press ZERO button to set zero. Rotate the ruler to measure the angle.

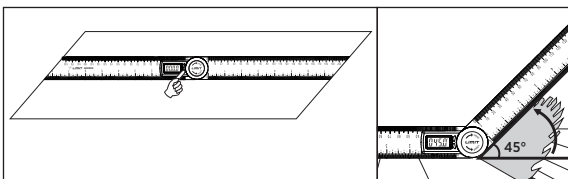

## BATTERY INSTALLATION OR REPLACEMENT

1. Push the button on the bottom of the LCD to open the battery holder.
2. Pull out the battery holder.
3. Negative pole of battery upside.
4. Push back the battery holder.

GB

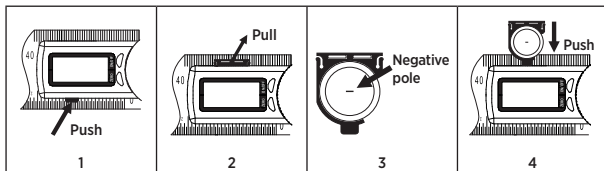

**Note:**

- Always read the instruction carefully before using the device.
- This is a sensitive precision tool. Do not disassemble it by yourselves or drop it.
- Remove the battery before long time storage.

## ÖVERSIKT

Digital vinkelmätare (med LCD-display för snabb avläsning) och linjal i en enhet. Låsfunktion (i valfri vinkel) och hållbar skala av rostfritt stål.

## EGENSKAPER

- LCD-display med 8 mm höga siffror
- Digital vinkelmätare och linjal i en enhet
- Snabb mätning med hög noggrannhet
- Relativ mätning
- Låsfunktion (i valfri vinkel)


SE

## SPECIFIKATIONER

Noggrannhet	$\pm 0,3^\circ$
Upplösning	$0,1^\circ$
Mätområde	0 till $999,9^\circ$
Strömförsörjning	Litiumbatteri (3 V) CR2032
Arbetsström	$\leq 120 \mu\text{A}$
Drifttemperatur	0 till $50^\circ\text{C}$ ( $32$ till $122^\circ\text{F}$ )
Driftfuktighet	$\leq 85\%$ (icke kondenserande)
Produktstorlek	$317 \times 35 \times 21$ mm

## LÄGEN


1. Batterihållare
2. ON/OFF-knapp
3. Låsvred
4. ZERO-knapp (nollställning)
5. Batteriknapp
6. LCD-display
7. Skala
8. Hål för upphängning

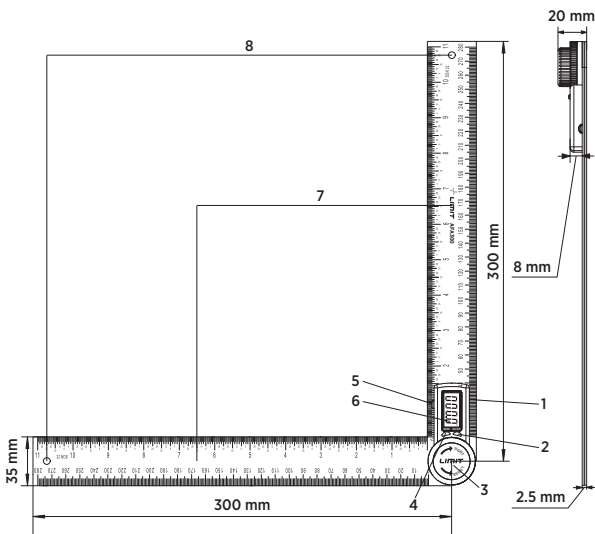

## ANVÄNDNING


### 1. Starta/stänga av enheten och nollställning

- 1.1 Tryck snabbt på ON/OFF för att starta enheten. Tryck snabbt på knappen igen för att släcka LCD-displayen (på så sätt sparar du ström). När du flyttar någon av linjalerna tänds displayen igen.
- 1.2 Håll inne ON/OFF-knappen i 3 sekunder för att stänga av enheten. Enheten stängs av automatiskt efter 6 minuter.
- 1.3 Tryck på ZERO-knappen för att nollställa enheten.

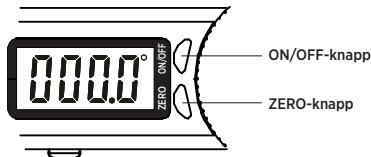

### 2. Låsa linjalerna


- 2.1 Vrid medurs för att låsa linjalerna.
- 2.2 Vrid moturs för att lossa linjalerna.

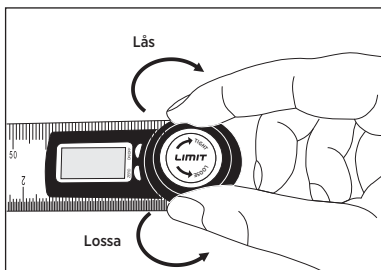

### 3. Mätning


#### 3.1 Mätvinkel mellan skänklar

Placera mätverktyget på en plan yta och tryck snabbt på ZERO-knappen för att nollställa enheten. Vinkla linjalen för att mäta vinkeln.

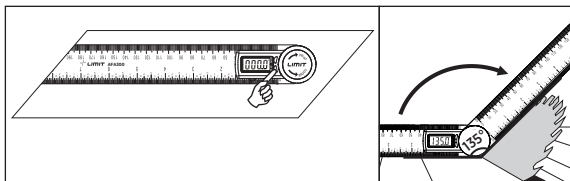

#### 3.2 Mäta supplementvinkel


Tryck snabbt på ON/OFF-knappen för att starta enheten. Placera enheten på en plan yta (se bilden) (försäkra dig om att båda linjalernas kanter är i kontakt med ytan) och tryck på ZERO-knappen för att nollställa enheten. Vinkla linjalen för att mäta vinkeln.

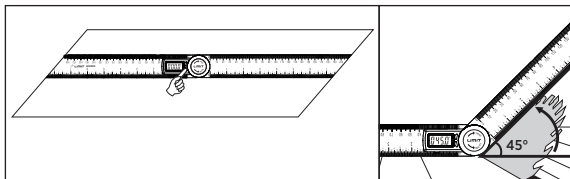



## SÄTTA I ELLER BYTA BATTERI

1. Tryck på knappen på LCD-displayens undersida för att öppna batterihållaren.
2. Ta ut batterihållaren.
3. Sätt i batteriet med minuspolen (-) uppåt.
4. Sätt tillbaka batterihållaren.

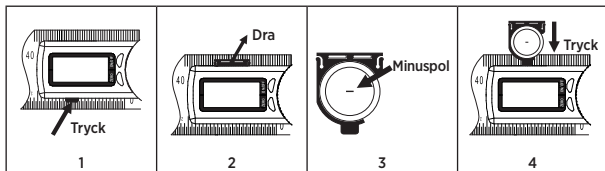

SE

### OBS!

- Läs alla anvisningar ingående innan du använder enheten.
- Detta är ett ömtåligt precisionsverktyg. Demontera det inte och var mycket försiktig så att du inte tappar det.
- Ta ut batteriet om enheten inte ska användas under en längre tid.

## OVERSIKT

Digital vinkelmåler og linjal samlet i én enhet, med LCD-display for hurtig avlesning av resultatene. Funksjon for låsing i alle vinkler og robust skala i rustfritt stål.

## EGENSKAPER


- LCD-display med 8 mm store sifre
- Digital vinkelmåler og linjal i ett
- Hurtig måling og høy nøyaktighet
- Relativ måling
- Kan låses i alle vinkler

## SPESIFIKASJONER

Nøyaktighet	$\pm 0,3^\circ$
Opplysning	$0,1^\circ$
Arbeidsområde	$0^\circ - 999,9^\circ$
Strømtilførsel	CR2032 3 V litiumsbatteri
Arbeidsstrøm	$\leq 120 \mu\text{A}$
Arbeidstemperatur	$0^\circ\text{C}$ til $50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F}$ til $122^\circ\text{F}$ )
Arbeidsfuktighet	$\leq 85\%$ (ikke-kondenserende)
Produktstørrelse	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POSISJONER


1. Batteriholder
2. Av/på-knapp
3. Knapp for stram/løs dreining
4. Nullstillingsknapp
5. Batteriknapp
6. LCD-display
7. Skala
8. Opphengshull

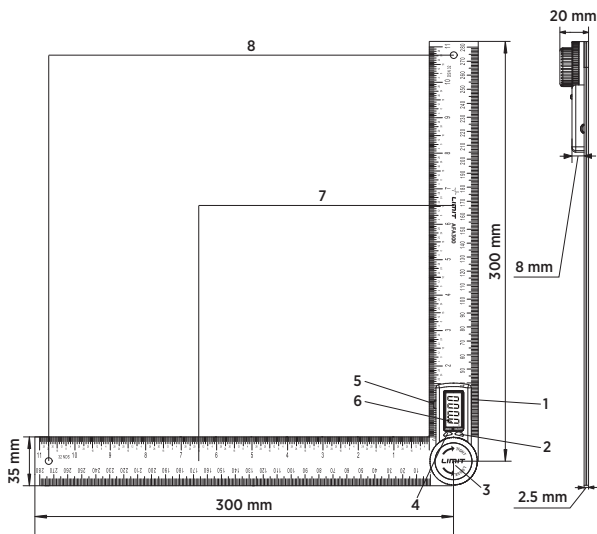

## BETJENING

### 1. Slå på/av og nullstille


- 1.1 Trykk kort på av/på-knappen for å slå på enheten, trykk kort en gang til på knappen for å slå av LCD-displayet for å spare batteristrøm. Displayet slås på igjen når du flytter på en av linjalene.
- 1.2 Trykk på av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av enheten. Den slås automatisk av etter 6 minutter.
- 1.3 Trykk på nullstillingsknappen for å nullstille enheten i en hvilken som helst posisjon.

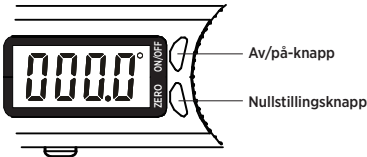

NO

### 2. Stramme


- 2.1 Drei med urviserne for å stramme linjalene.
- 2.2 Drei mot urviserne for å løse linjalene.

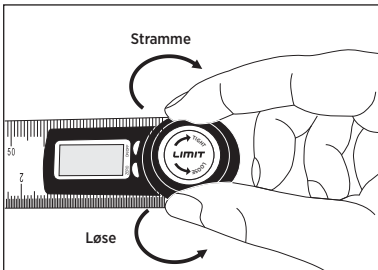

### 3. Målinger


#### 3.1 Måle vinkel mellom skalaer

Plasser verktøyet på en overflate og trykk kort på nullstillingsknappen for å nullstille enheten. Drei på linjalen for å måle vinkelen.

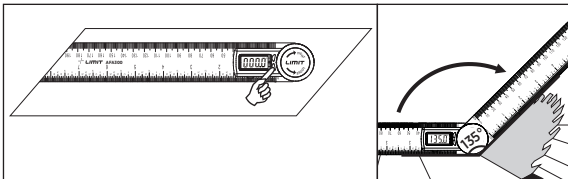


#### 3.2 Måle tilleggsvinkel

Trykk kort på av/på-knappen for å slå på enheten, plasser den på en plan overflate som vist, påse at begge linjalkanter er i kontakt med overflaten og trykk på nullstillingsknappen for å nullstille enheten. Drei på linjalen for å måle vinkelen.

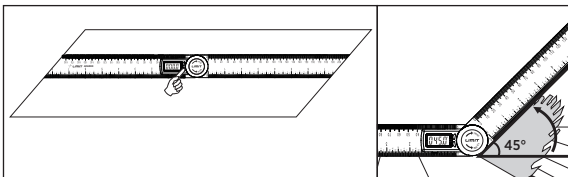

## SETTE INN ELLER BYTTE BATTERI

1. Trykk på knappen nederst på LCD-displayet for å åpne batteriholderen.
2. Trekk ut batteriholderen.
3. Minuspol på batteriets overside
4. Skyv inn batteriholderen igjen.

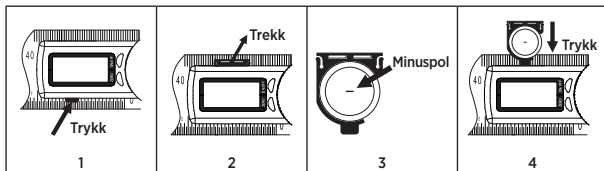

### Merk:

- Les alltid bruksanvisningen nøye før du bruker enheten.
- Dette er et følsomt presisjonsverktøy. Ikke demonter det selv eller mist det i bakken.
- Ta ut batteriet ved langtidslagring.

## OVERSIGT

Kombineret, letanvendelig digital vinkelmåler og lineal med LCD-display til hurtig aflæsning af resultater. Låsefunktion til brug i alle vinkler samt robust skala af rustfrit stål.

## EGENSKABER

- LCD med 8 mm cifre
- Kombineret digital vinkelmåler og lineal
- Hurtig måling og høj nøjagtighedsgrad
- Relativ måling
- Låsefunktion til brug i alle vinkler


## SPECIFIKATIONER

Nøjagtighed	$\pm 0,3^\circ$
Opløsning	$0,1^\circ$
Arbejdsområde:	$0^\circ - 999,9^\circ$
Strømforsyning	CR2032 3 V lithiumbatteri
Driftsstrøm	$\leq 120 \mu\text{A}$
Driftstemperatur	$0^\circ\text{C}$ til $50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F}$ til $122^\circ\text{F}$ )
Driftsfugtighed	$\leq 85\%$ (ikke-kondenserende)
Produktstørrelse	$317 \times 35 \times 21$ mm

DK

## POSITIONER


1. Batterirum
2. Tænd-/slukknop
3. Drejeknap til tilspænding/løsning
4. Nulstillingsknap
5. Batteriknap
6. LCD
7. Skala
8. Ophængningsøjler

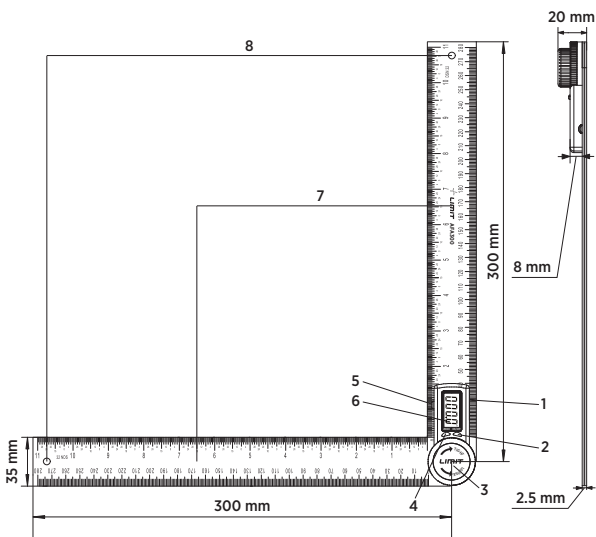

## BETJENING

### 1. Tænd/sluk og nulstilling


- 1.1 Tryk kortvarigt på ON/OFF for at tænde enheden, tryk derefter igen kortvarigt på knappen for at slukke LCD som et batteribesparende tiltag. Displayet tænder igen, når en af linealerne flyttes.
- 1.2 Hold ON/OFF-knappen inde i 3 sekunder for at slukke enheden. Slukker automatisk efter 6 minutter.
- 1.3 Tryk på ZERO-knappen for at nulstille en position.

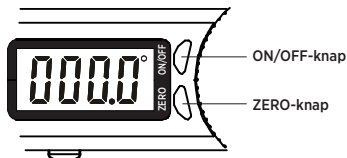

DK

### 2. Spænd


- 2.1 Drej knappen med uret for at spænde linealerne.
- 2.2 Drej knappen mod uret for at løsne linealerne.

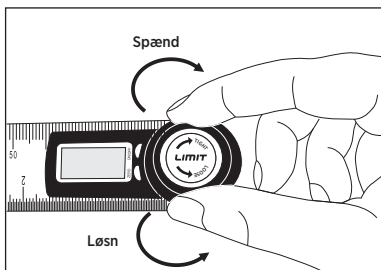

### 3. Måling


#### 3.1 Måling mellem skalaerne

Anbring instrumentet på en vilkårlig flade, og tryk kortvarigt på ZERO-knappen for at nulstille instrumentet. Drej linealen for at måle vinklen.

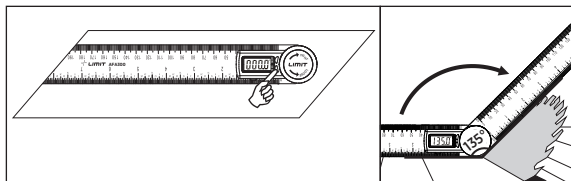


#### 3.2 Måling af supplementvinkel

Tryk kortvarigt på ON/OFF for at tænde instrumentet, anbring det på en plan flade som vist på billedet, sørg for, at kanterne på begge linealer er i kontakt med fladen, og tryk på ZERO-knappen for at nulstille instrumentet. Drej linealen for at måle vinklen.

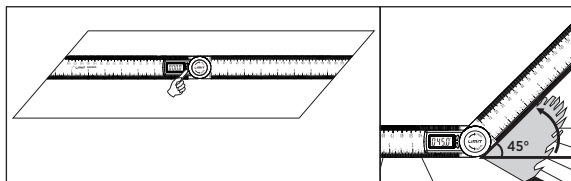

## MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Tryk på knappen på undersiden af LCD for at åbne batterirummet.
2. Træk batterirummet ud.
3. Batteriets negative pol skal vende opad.
4. Skub batterirummet tilbage på plads.

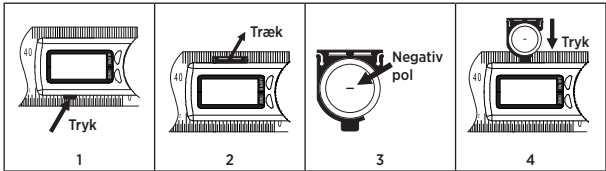

### Bemærk:

- Læs altid brugsanvisningerne omhyggeligt, inden du anvender instrumentet.
- Dette er et følsomt præcisionsværktøj. Undlad at skille det ad eller at tabe det.
- Fjern batteriet inden længere tids opbevaring.

DK

## YLEISKUVAUS

Helppokäyttöinen digitaalinen kulmamitta ja viivain samassa yksikössä, jonka LCD-näyttö mahdollistaa tulosten nopean lukemisen. Kaikkien kulmien lukitus ja kestävä asteikko ruostumattomasta teräksestä.

## OMINAISUUDET

- LCD-näyttö 8 mm numeroin
- Digitaalinen kulmamitta ja viivain samassa yksikössä
- Mittaa nopeasti ja tarkasti
- Suhteellinen mittaus
- Lukitus kaikkiin kulmiin


## TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus	$\pm 0,3^\circ$
Erottelutarkkuus	0,1°
Mittausalue:	0° - 999,9°
Virtalähde	CR2032 3 V -litiumparisto
Työvirta	$\leq 120 \mu\text{A}$
Käyttölämpötila	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Käyttöympäristön kosteus	$\leq 85\%$ (ei kondensoituvaa)
Tuotteen koko	317 x 35 x 21 mm

FI

## KUVAUS

1. Paristonpidike
2. Virtapainike (ON/OFF)
3. Pyörivä kiristys/löysäys-säädin (TIGHT/LOOSE)
4. Nollapainike (ZERO)
5. Paristopainike
6. LCD-näyttö
7. Asteikko
8. Ripustusreiät

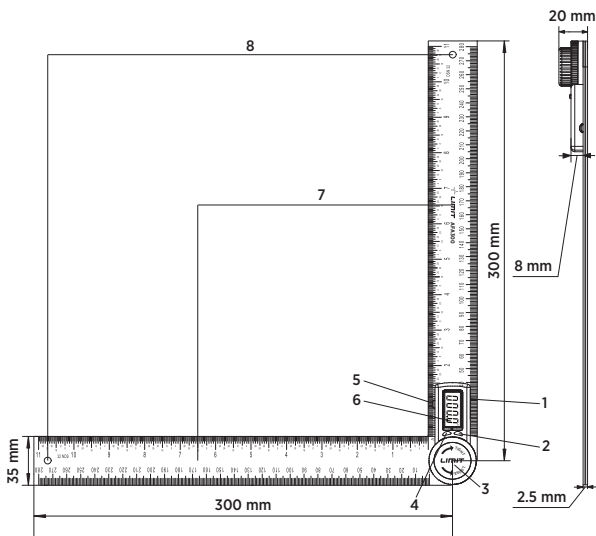




## TOIMINNOT


### 1. Käynnistys/sammutus ja nollakohdan asetus

- 1.1 Laite käynnistetään painamalla lyhyesti virtapainiketta. Virtapainikkeen seuraava lyhyt painallus sammuttaa näytön pariston säästämiseksi. Jomman kumman mittavarren liikuttaminen syyttää näytön uudelleen.
- 1.2 Laite sammutetaan painamalla virtapainiketta 3 sekuntia. Automaattinen sammutus 6 minuutin kuluttua.
- 1.3 Nollakohdan voi asettaa missä asennossa tahansa nollapainiketta painamalla.

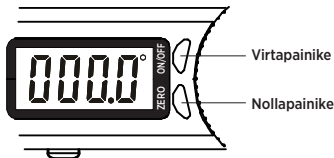

### 2. Kiristäminen


- 2.1 Mittavarret kiristetään kääntämällä säädintä myötäpäivään.
- 2.2 Mittavaria löysätään kääntämällä säädintä vastapäivään.

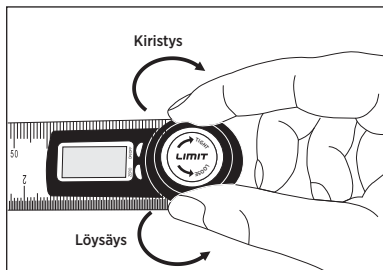

### 3. Mittaaminen


#### 3.1 Mittavarsien välisen kulman mittaaminen

Aseta työkalu mitattavaan kohtaan ja aseta nollikohta painamalla lyhyesti nollapainiketta. Mittaa kulma mittavarsia kääntämällä.

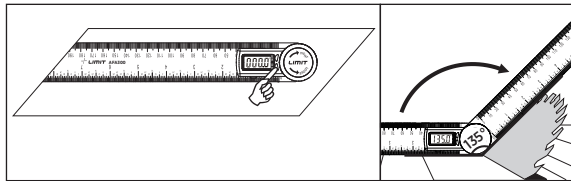


#### 3.2 Suplementtikulman mittaaminen

Käynnistä laite painamalla lyhyesti virtapainiketta ja aseta se tasaiselle pinnalle niin, että kummankin mittavarren reuna koskettaa pintaa, ks. kuva, ja aseta nollikohta painamalla nollapainiketta. Mittaa kulma mittavarsia kääntämällä.

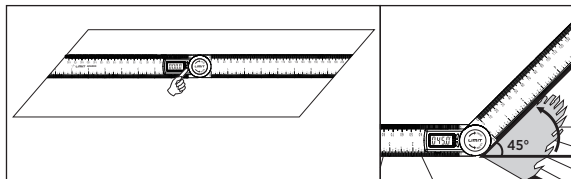

## PARISTOJEN ASENTAMINEN JA VAIHTAMINEN

1. Avaa paristonpidike painamalla näytön pohjassa olevaa painiketta.
2. Vedä paristonpidike ulos.
3. Pariston miinusnapa tulee ylöspäin.
4. Työnnä paristonpidike takaisin.

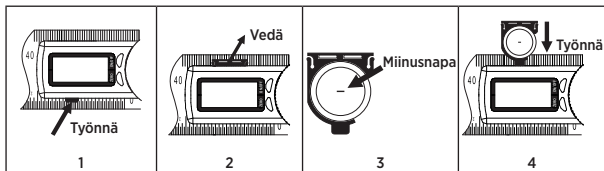

### Huom!

- Lue aina ohjeet huolellisesti, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
- Laite on herkkää tarkkuustyökalu. Älä pura sitä itse, äläkä pudota sitä.
- Ota paristo pois, mikäli et käytä laitetta pitkään aikaan.

## ÜBERSICHT

Leicht zu verwendendes digitaler Winkelmesser mit Lineal und LCD-Display zum schnellen Ablesen der Messergebnisse. Feststellfunktion in allen Winkeln und haltbare Edelstahlskala.

## EIGENSCHAFTEN


- LCD mit 8-mm-Ziffern
- Digitaler Winkelmesser mit Lineal
- Schnelle Messung mit hoher Genauigkeit
- Relativmessung
- Feststellfunktion in allen Winkeln

## SPEZIFIKATIONEN

Messgenauigkeit	$\pm 0,3^\circ$
Auflösung	$0,1^\circ$
Arbeitsbereich	$0^\circ - 999,9^\circ$
Stromversorgung	CR2032 3 V Lithium-Batterie
Betriebsstrom	$\leq 120 \mu\text{A}$
Betriebstemperatur	$0^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F} - 122^\circ\text{F}$ )
Feuchtigkeit im Arbeitsbereich	$\leq 85\%$ (nicht kondensierend)
Produktgröße	$317 \times 35 \times 21 \text{ mm}$

## POSITIONEN


1. Batteriehalter
2. ON/OFF-Taster (Ein/Aus)
3. Feststell-/Löse-Drehknopf
4. Zero-Taster (Nullpunkteinstellung)
5. Batterietaster
6. LCD
7. Skala
8. Aufhängelöcher

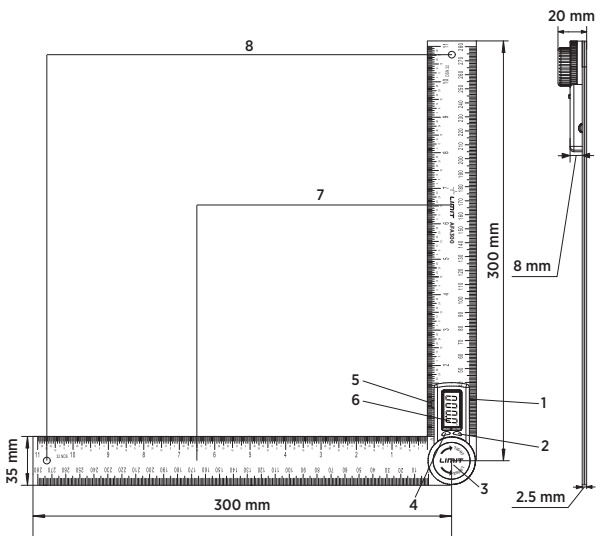

## BETRIEB


### 1. Ein-/Ausschalten und Nullpunkteinstellung

- 1.1 Drücken Sie kurz den ON/OFF-Taster, um das Gerät einzuschalten. Um das LCD in den Energiesparmodus zu schalten, drücken Sie den Taster noch einmal. Durch Betätigen eines beliebigen Tasters wird das Display wieder eingeschaltet.
- 1.2 Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie lange (3 Sekunden) auf den ON/OFF-Taster. Es wird sonst automatisch nach 6 Minuten ausgeschaltet.
- 1.3 Drücken Sie den ZERO-Taster, um das Gerät in beliebiger Position auf Null zu setzen.

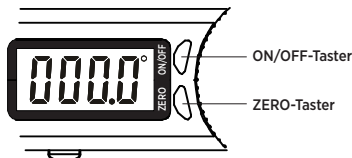

### 2. Festziehen


- 2.1 Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Lineale festzuziehen.
- 2.2 Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Lineale zu lösen.

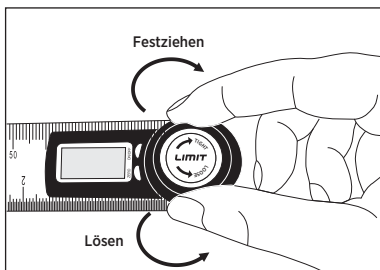

### 3. Messungen


#### 3.1 Winkelmessung zwischen den Skalen

Legen Sie das Werkzeug auf eine Oberfläche und drücken Sie kurz auf den ZERO-Taster, um den Nullpunkt einzustellen. Drehen Sie das Lineal, um den Winkel zu messen.

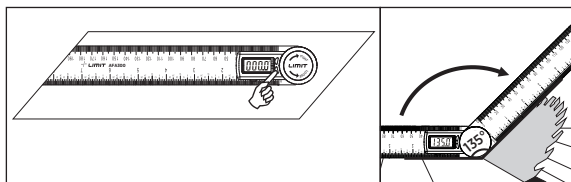


#### 3.2 Messung des Supplementwinkels

Drücken Sie kurz auf den ON/OFF-Taster, um das Gerät einzuschalten. Legen Sie es auf eine glatte Fläche als Unterlage und stellen Sie dabei sicher, dass die Kanten beider Lineale die Fläche berühren. Drücken Sie den ZERO-Taster, um den Nullpunkt einzustellen. Drehen Sie das Lineal, um den Winkel zu messen.

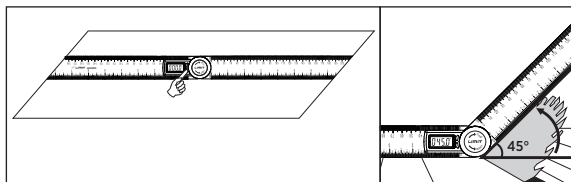

## EINLEGEN ODER AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

1. Drücken Sie auf den Taster an der Unterseite des LCDs, um den Batteriehalter zu öffnen.
2. Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
3. Der negative Pol der Batterie muss oben liegen.
4. Schieben Sie den Batteriehalter wieder ein.

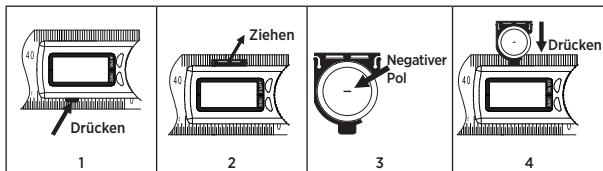

### Hinweis:

- Vor Verwendung des Geräts müssen Sie die Anleitung sorgfältig lesen.
- Hierbei handelt es sich um ein empfindliches Präzisionswerkzeug. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und lassen Sie es nicht fallen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

## OVERZICHT

Gebruiksvriendelijke digitale hoekmeter en liniaal ineen, met LCD voor snel aflezen van de meetwaarden. In iedere hoek te vergrendelen en meetgedeelte van duurzaam rvs.

## KENMERKEN

- LCD met cijfers van 8 mm
- Digitale hoekmeter en liniaal ineen
- Snelle meetfunctie en een hoge nauwkeurigheid
- Relatieve meting
- In iedere hoek te vergrendelen


## SPECIFICATIES

Nauwkeurigheid	$\pm 0,3^\circ$
Resolutie	$0,1^\circ$
Werkbereik	$0^\circ - 999,9^\circ$
Voeding	CR2032 3 V lithiumbatterij
Bedrijfsstroom	$\leq 120 \mu\text{A}$
Werktemperatuur	$0^\circ\text{C}$ tot $50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F}$ tot $122^\circ\text{F}$ )
Werkvochtigheid	$\leq 85\%$ (niet-condenserend)
Productafmeting	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POSITIES

1. Batterijcompartiment
2. Aan/uit-knop
3. Stelknop
4. Nul-toets
5. Batterij-toets
6. LCD
7. Schaal
8. Ophangogen


NL

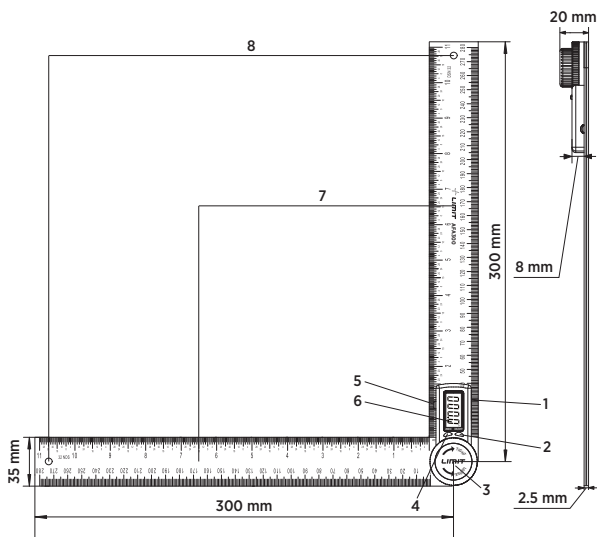

## WERKING


### 1. In- en uitschakelen en Nulinstelling

- 1.1 Druk de Aan/uit-knop kort in om de meter in te schakelen, druk nogmaals kort in om het LCD uit te schakelen om de batterij te sparen. Bij het bewegen van de liniaal wordt het display weer ingeschakeld.
- 1.2 Houd de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de meter uit te schakelen. De meter wordt na 6 minuten automatisch uitgeschakeld.
- 1.3 Druk op de Nul-toets om in iedere gewenste stand de Nulinstelling te gebruiken.

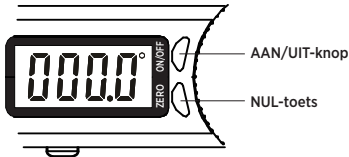

### 2. Aandraaien

- 2.1 Draai rechtsonder om de liniaal aan te draaien.
- 2.2 Draai linksom om de liniaal los te draaien.

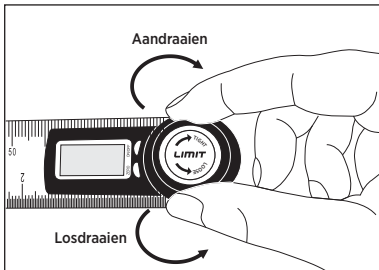


NL

### 3. Meten


#### 3.1 De hoek tussen de benen meten

Plaats de meter op ieder gewenst oppervlak en druk op de NUL-toets voor de Nulinstelling. Draai de liniaal om de hoek op te meten.

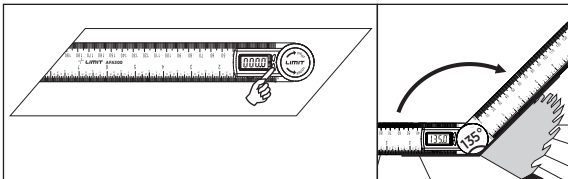


#### 3.2 Meten supplementaire hoek

Druk de AAN/UIT-knop kort in om de meter in te schakelen, plaats deze op een vlakke ondergrond zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg er daarbij voor dat beide uiteinden van de liniaal de ondergrond raken en druk op de NUL-toets voor de Nulinstelling. Draai de liniaal om de hoek op te meten.

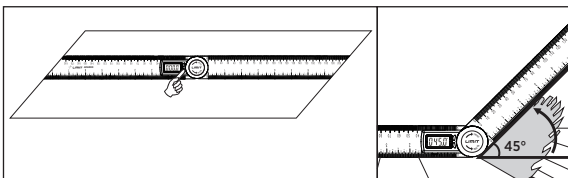

## BATTERIJ PLAATSEN OF VERVANGEN

1. Druk de knop onder het LCD in om het batterijcompartiment te openen.
2. Trek de batterijhouder naar buiten.
3. Zorg dat de negatieve pool van de batterij naar boven is gericht.
4. Duw de batterijhouder naar binnen.

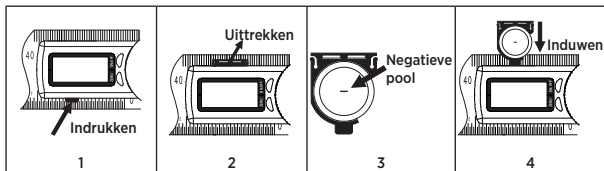

### Opmerking:

- Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken de instructies altijd zorgvuldig door.
- Dit is een gevoelig precisiegereedschap. Haal het niet zelf uit elkaar en laat het niet vallen.
- Verwijder de batterij als u de meter langere tijd niet gebruikt.



## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Rapporteur d'angle numérique facile à utiliser, avec règles intégrées et écran LCD, pour une lecture rapide des résultats. Fonction de verrouillage sur n'importe quel angle et règles en acier inoxydable durable.

## FONCTIONNALITÉS


- LCD avec chiffres de 8 mm
- Angle de visée numérique et règle intégrée
- Mesure rapide et précision élevée
- Mesure relative
- Fonction de verrouillage sur n'importe quel angle

## CARACTÉRISTIQUES

Précision	$\pm 0,3^\circ$
Résolution	$0,1^\circ$
Plage de fonctionnement	$0^\circ - 999,9^\circ$
Alimentation électrique	Pile au lithium 3 V CR2032
Courant de service	$\leq 120 \mu\text{A}$
Température de service	$0^\circ\text{C}$ à $50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F}$ à $122^\circ\text{F}$ )
Humidité en service	$\leq 85\%$ (non-condensation)
Taille du produit	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POSITIONS


1. Logement de pile
2. Bouton Marche / Arrêt
3. Bouton rotatif de serrage / desserrage
4. Bouton Zéro
5. Bouton du logement de pile
6. LCD
7. Règle
8. Trous d'accrochage

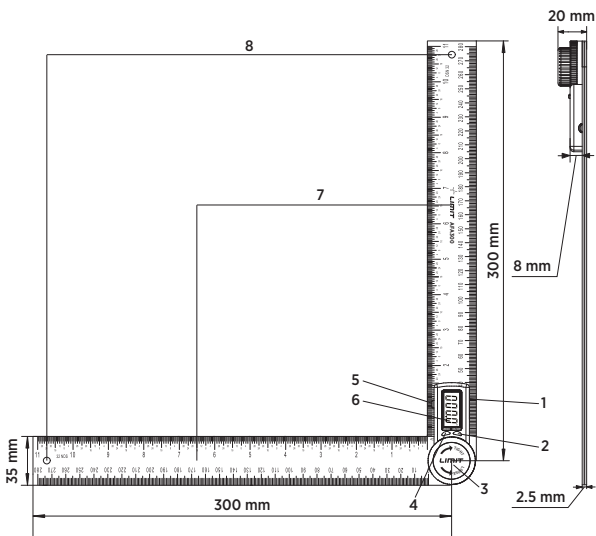

## OPÉRATIONS


### 1. Mise en marche / arrêt et (On / Off) remise à zéro

- 1.1 Presser brièvement sur On / Off pour allumer l'appareil, puis presser brièvement une nouvelle fois pour éteindre l'écran LCD pour économiser la pile. L'écran se rallume dès que l'on déplace l'une des règles.
- 1.2 Presser longuement sur la touche On / Off pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Arrêt automatique au bout de 6 minutes.
- 1.3 Presser sur le bouton Zéro pour remettre à zéro depuis n'importe quelle position.

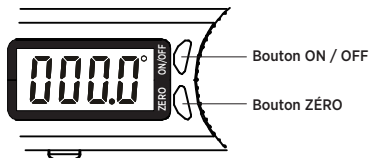

### 2. Serrer


- 2.1 Tourner dans le sens horaire pour serrer les règles.
- 2.2 Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer les règles.

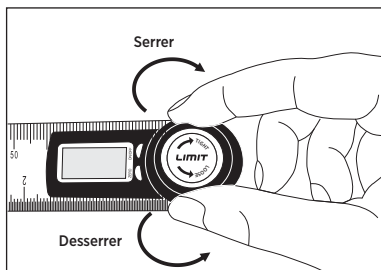

### 3. Mesures


#### 3.1 Mesurer l'angle entre les règles

Poser l'outil sur une surface quelconque et presser brièvement sur le bouton ZÉRO pour définir le zéro. Faire pivoter la règle pour mesurer l'angle.

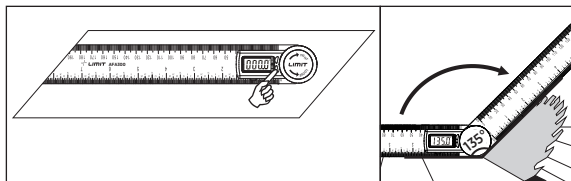


#### 3.2 Mesure d'angle supplémentaire

Presser brièvement sur ON/OFF pour allumer l'appareil, le placer sur la surface plane selon l'illustration, s'assurer que les deux bords de la règle touchent la surface, presser sur le bouton ZÉRO pour définir le zéro. Faire pivoter la règle pour mesurer l'angle.

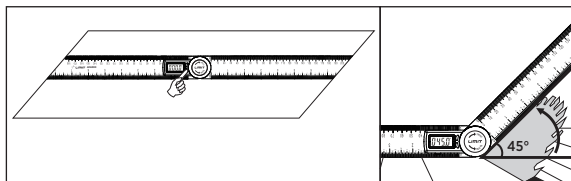

## MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Presser sur le bouton situé sous l'écran LCD pour ouvrir le logement de la pile.
2. Sortir le logement de pile.
3. Pôle négatif de la pile vers le haut.
4. Remettre en place le logement de pile.

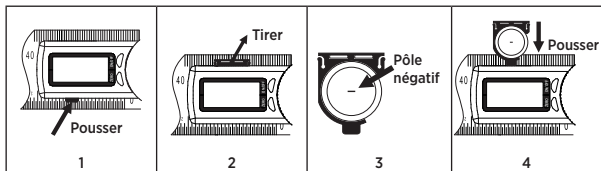

### Remarque:

- Toujours lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'instrument.
- Ceci est un instrument de précision sensible. Ne pas le démonter pas soi-même et ne pas le laisser tomber.
- Retirer la pile avant de stocker l'instrument de manière durable.

## PRESENTAZIONE

Righello e misuratore digitale di angolazione in un unico strumento, facile da usare e con display LCD per una lettura immediata dei risultati. Funzione di blocco su qualsiasi angolazione e robusta scala in acciaio inox.

## CARATTERISTICHE


- Display LCD con cifre da 8 mm
- Misuratore digitale di angolazione e righello in un unico strumento
- Misurazione immediata e precisione elevata
- Misurazione relativa
- Funzione di blocco su qualsiasi angolazione

## SPECIFICHE

Precisione	$\pm 0,3^\circ$
Risoluzione	$0,1^\circ$
Portata	$0^\circ - 999,9^\circ$
Alimentazione	Batteria al litio CR2032 a 3 V
Corrente di esercizio	$\leq 20 \mu\text{A}$
Temperatura di esercizio	$0 - 50^\circ\text{C}$ ( $32 - 122^\circ\text{F}$ )
Umidità di esercizio	$\leq 85\%$ (senza condensa)
Dimensioni del prodotto	$317 \times 35 \times 21 \text{ mm}$

## POSIZIONI


1. Vano batteria
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante rotante per stringere/allentare i righelli
4. Pulsante Zero
5. Pulsante Batteria
6. LCD
7. Scala
8. Fori per appendere lo strumento

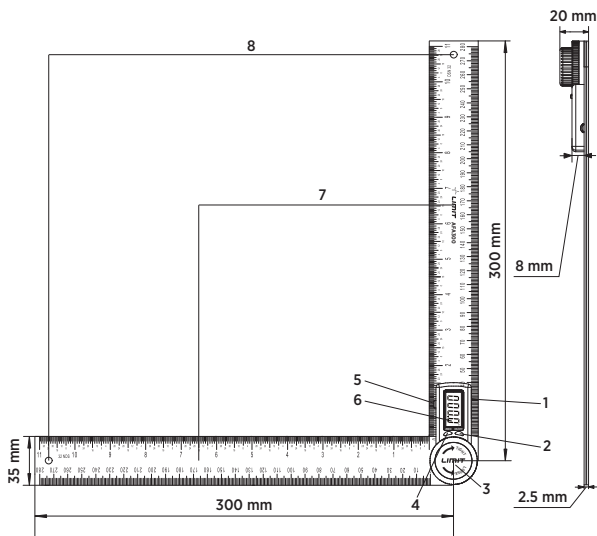

## FUNZIONAMENTO


### 1. Accensione/spengimento e azzeramento

- 1.1 Premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere l'unità. Premere brevemente lo stesso pulsante per spegnere il display LCD e portare l'unità di modalità di risparmio energetico. Muovendo uno dei due righelli, il display si riaccende.
- 1.2 Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per spegnere l'unità. Dopo 6 minuti di inattività, l'unità si spegne automaticamente.
- 1.3 Premere il pulsante Zero per azzerare l'angolazione in qualsiasi posizione.

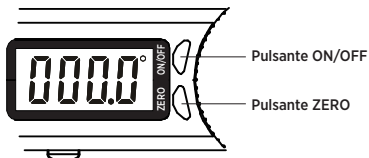

### 2. Serraggio


- 2.1 Ruotare in senso orario per stringere i righelli.
- 2.2 Ruotare in senso antiorario per allentare i righelli.

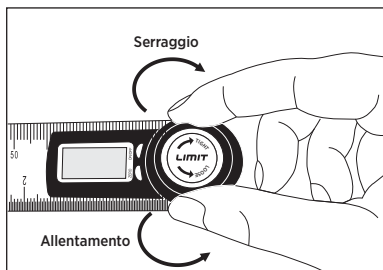

### 3. Misurazioni


#### 3.1 Misurazione dell'angolo tra le scale

Appoggiare l'utensile su qualsiasi superficie e premere brevemente il pulsante ZERO per azzerare il valore. Ruotare il righello per misurare l'angolo.

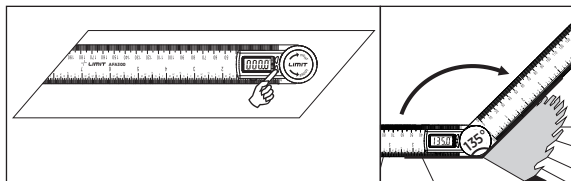


#### 3.2 Misurazione dell'angolo supplementare

Premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere l'unità, appoggiarla su una superficie piana come illustrato, accertarsi che entrambi i bordi del righello siano a contatto con la superficie e premere il pulsante ZERO per azzerare il valore. Ruotare il righello per misurare l'angolo.

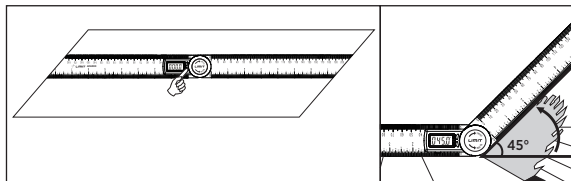

## INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1. Premere il pulsante sotto il display LCD per aprire il vano batteria.
2. Estrarre il vano batteria.
3. Inserire la batteria con il polo negativo in alto.
4. Reinserire il vano batteria.

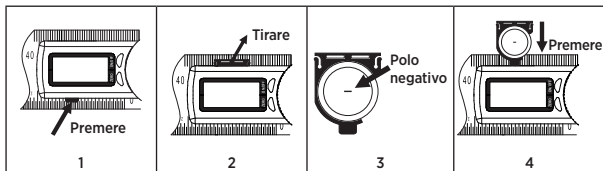

### Nota:


- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
- Questo è uno strumento di precisione sensibile. Non tentare di smontarlo da soli e prestare attenzione a non farlo cadere.
- Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato.



## MANEJO


### 1. Encendido/apagado y puesta a cero

- 1.1 Para encender el instrumento, pulsar brevemente la tecla de encendido/apagado. Pulsar brevemente de nuevo el botón para apagar el display y ahorrar pila. El display se encenderá de nuevo al mover la regla.
- 1.2 Para apagar el instrumento, pulsar la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos. El instrumento se apaga automáticamente después de 6 minutos sin usarlo.
- 1.3 Pulsar la tecla de puesta a cero para poner a cero en cualquier posición.

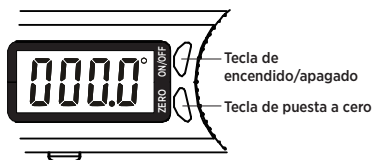

### 2. Apretar


- 2.1 Girar a derechas para apretar las reglas.
- 2.2 Girar a izquierdas para soltar las reglas.

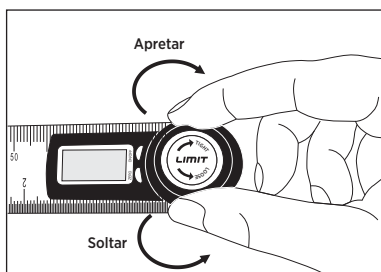

### 3. Mediciones


#### 3.1 Medición de ángulo entre escalas

Para poner a cero el instrumento, ponerlo sobre cualquier superficie y pulsar brevemente el botón de puesta a cero. Girar la regla para medir el ángulo.

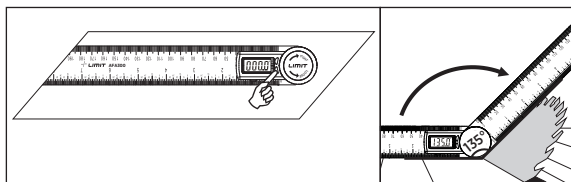

#### 3.2 Medición de ángulo complementario


Encender el instrumento, pulsando brevemente la tecla de encendido/apagado. Ponerlo en una superficie plana como en la imagen, con los bordes de ambas reglas tocando la superficie. Pulsar la tecla de puesta a cero para poner a cero. Girar la regla para medir el ángulo.

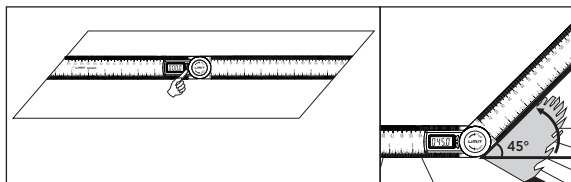



## COLOCACIÓN O CAMBIO DE LA PILA

1. Abrir el portapila pulsando la tecla en el fondo del display.
2. Sacar el portapila.
3. Borne negativo de la pila arriba.
4. Colocar el portapila.

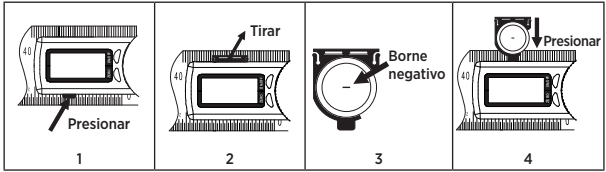

### Nota:

- Antes de usar el instrumento, leer atentamente el manual de instrucciones.
- El instrumento es una herramienta de precisión sensible. No desarmarlo. Manipularlo cuidadosamente para que no caiga al suelo.
- Para el almacenaje prolongado, quitar la pila.

## DESCRIÇÃO GERAL

Medidor de ângulos e régua num só instrumento fácil de usar, com visor LCD para uma rápida leitura dos resultados. Função de bloqueio em qualquer ângulo e escala duradoura em aço inoxidável.

## CARACTERÍSTICAS


- LCD com dígitos de 8 mm
- Medidor de ângulos digital e régua num só
- Medição rápida e elevada precisão
- Medição relativa
- Função de bloqueio em qualquer ângulo

## ESPECIFICAÇÕES

Precisão	$\pm 0,3^\circ$
Resolução	$0,1^\circ$
Alcance operacional	$0^\circ - 999,9^\circ$
Fonte de alimentação	Bateria de lítio CR2032 3 V
Corrente de funcionamento	$\leq 120 \mu\text{A}$
Temperatura de funcionamento	$0^\circ\text{C a } 50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F a } 122^\circ\text{F}$ )
Humidade de funcionamento	$\leq 85\%$ (sem condensação)
Dimensão do produto	$317 \times 35 \times 21 \text{ mm}$

## POSIÇÕES


1. Suporte da bateria
2. Botão On/Off (ligar/desligar)
3. Botão rotativo para apertar/soltar
4. Botão zero
5. Botão da bateria
6. LCD
7. Escala
8. Orifícios para pendurar

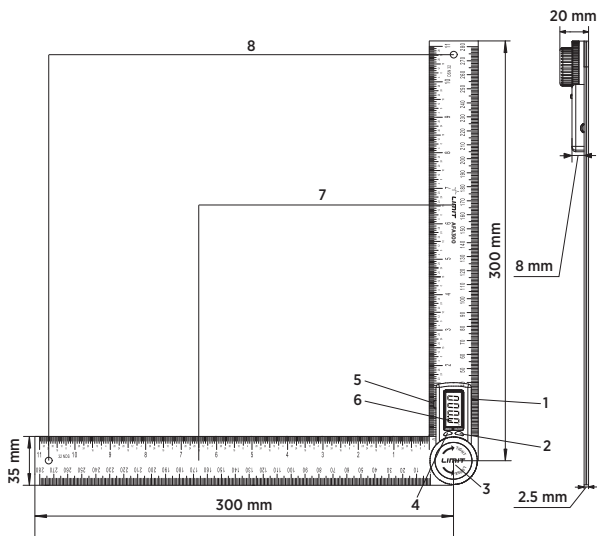

## OPERAÇÕES


### 1. Ligar/desligar e ajuste zero

- 1.1 Prima On/Off brevemente para ligar a unidade, volte a premir brevemente para apagar o LCD como modo de poupança da bateria. O visor acende novamente sempre que mover qualquer das régua.
- 1.2 Prima On/Off durante 3 segundos para desligar a unidade. Desliga automaticamente decorridos 6 minutos.
- 1.3 Prima o botão zero para colocar a zero em qualquer posição.

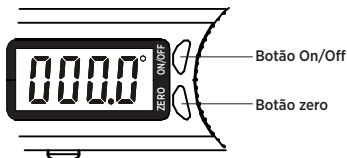

### 2. Apertar


- 2.1 Rode no sentido horário para apertar as régua.
- 2.2 Rode no sentido anti-horário para soltar as régua.

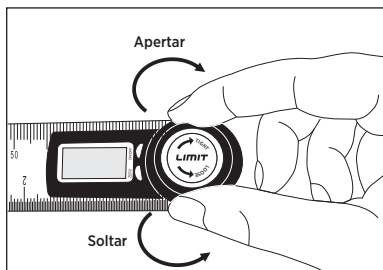

### 3. Medições


#### 3.1 Medir o ângulo entre escalas

Coloque a ferramenta em qualquer superfície e prima o botão ZERO brevemente para colocar o visor a zero. Rode a régua para medir o ângulo.

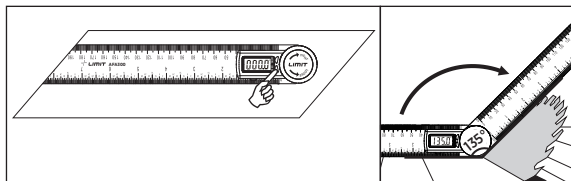


#### 3.2 Medir um ângulo suplementar

Prima On/Off brevemente para ligar a ferramenta, coloque-a sobre a superfície plana como mostra a figura, certifique-se de que as extremidades das duas régua tocam na superfície e prima o botão ZERO para colocar a zero. Rode a régua para medir o ângulo.

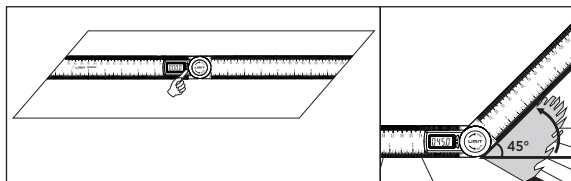

## INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

1. Prima o botão na base do LCD para abrir o suporte da bateria.
2. Remova o suporte da bateria.
3. Pólo negativo da bateria virado para cima.
4. Volte a inserir o suporte da bateria.

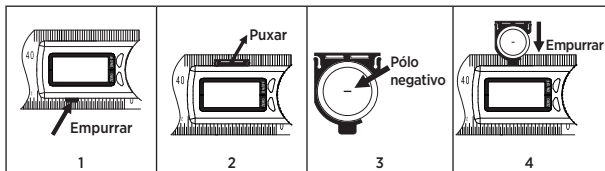

### Nota:

- Leia sempre as instruções com atenção antes de usar o dispositivo.
- Esta é uma ferramenta de precisão sensível. Não a desmonte voluntariamente nem a deixe cair.
- Remova a bateria antes de a guardar durante um longo período.

## OPIS OGÓLNY

Połączenie w jednym przyrządzie łatwego w użyciu kątomierza cyfrowego i linijki. Z ekranem LCD zapewniającym szybki odczyt wyniku. Funkcja blokowania pod dowolnym kątem i trwałe podziały na linijkach ze stali nierdzewnej.

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE


- Wysokość cyfr LCD 8 mm
- W jednym przyrządzie kątomierz cyfrowy i linijka
- Szybki pomiar i wysoka dokładność
- Pomiar względny
- Możliwość blokowania pod dowolnym kątem

## DANE TECHNICZNE

Dokładność pomiaru	$\pm 0,3^\circ$
Rozdzielczość	$0,1^\circ$
Zakres pomiaru kąta	od $0^\circ$ do $999,9^\circ$
Zasilanie	Bateria litowa 3 V CR2032
Roboczy pobór prądu	$\leq 120 \mu\text{A}$
Temperatura pracy	od $0$ do $50^\circ\text{C}$ (od $32$ do $122^\circ\text{F}$ )
Wilgotność powietrza	$\leq 85\%$ (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne	$317 \times 35 \times 21$ mm

## CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE


1. Zasobnik baterii
2. Przycisk wyłącznika ON/OFF
3. Pokrętko blokowania ustawienia
4. Przycisk zerowania
5. Przycisk wysuwania baterii
6. Wyświetlacz LCD
7. Podziały
8. Otwory do zawieszania

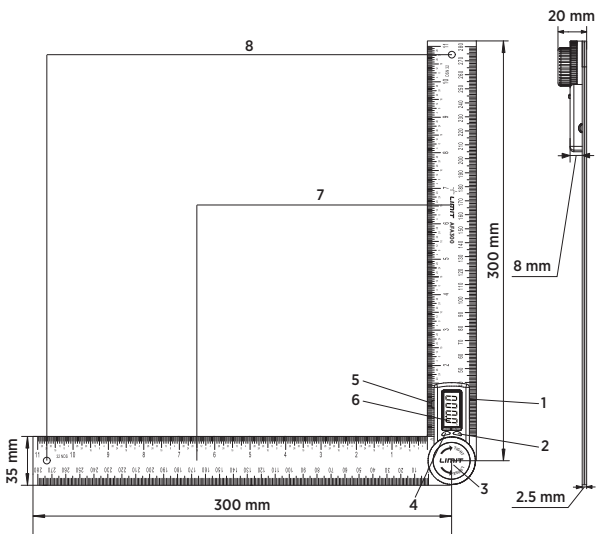

## SPOSÓB UŻYCIA


### 1. Włączanie/wyłączanie i zerowanie

- 1.1 Aby włączyć urządzenie nacisnąć krótko przycisk ON/OFF, ponowne krótkie naciśnięcie przycisku wyłącza wyświetlacz LCD, wprowadzając w tryb oszczędzania baterii. Poruszenie którejkolwiek z linijek powoduje przywrócenie działania wyświetlacza.
- 1.2 Aby wyłączyć przyrząd należy nacisnąć przycisk ON/OFF na dłużej niż 3 sekundy. Wyłączenie automatyczne następuje po 6 minutach.
- 1.3 Naciśnięcie przycisku ZERO w dowolnej pozycji spowoduje wyzerowanie kątomierza w tej pozycji.

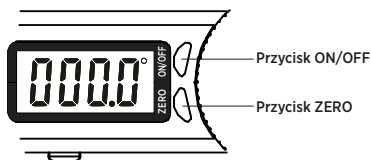

### 2. Blokowanie


- 2.1 Pokręcenie w prawo powoduje zablokowanie linijek w danej pozycji.
- 2.2 Pokręcenie w lewo spowoduje odblokowanie linijek.

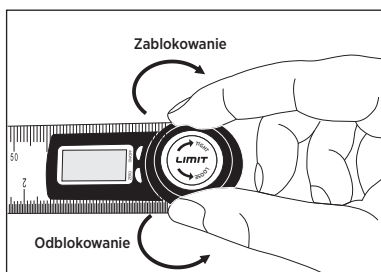

### 3. Pomiary


#### 3.1 Pomiar kąta ustawienia wzajemnego linijek

Przyrząd umieścić na dowolnej powierzchni (jak na rysunku) i wyzerować, przez krótkie naciśnięcie przycisku ZERO. Aby zmierzyć kąt obrócić linijkę.

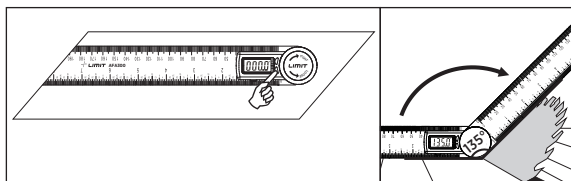


#### 3.2 Pomiar kąta przyległego

Włączyć przyrząd przez krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF, położyć na płaskiej powierzchni, jak na rysunku, zwracając uwagę by krawędzie obu linijek dotykały powierzchni, wówczas wyzerować, przez krótkie naciśnięcie przycisku ZERO. Aby zmierzyć kąt obrócić linijkę.

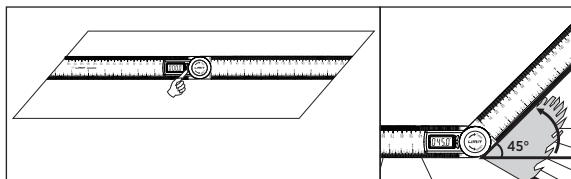

## ZAKŁADANIE I WYMIANA BATERII

1. Nacisnąć przycisk poniżej wyświetlacza LCD, aby otworzyć zasobnik z baterią.
2. Wysunąć zasobnik.
3. Ujemny biegun baterii winien znajdować się na zewnątrz.
4. Wsunąć na miejsce zasobnik z baterią.

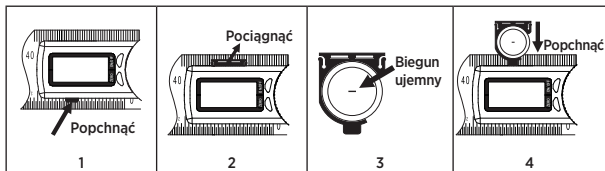

### Uwaga:

- Zawsze przed przystąpieniem do użytkowania przyrządu przeczytać uważnie instrukcję obsługi.
- Jest to przyrząd wrażliwy i precyzyjny. Nie rozkładać go samemu na części i chronić przed upadkiem.
- Przed dłuższym okresem przechowywania wyjąć baterię .

## ÜLEVAADE

Lihtsalt kasutatav vedelkristallekraaniga nurgamõõtja-joonlaud. Kaks tugevat roostevabast terasest joonlauda on igas asendis fikseeritavad.

## OMADUSED


- Vedelkristallekraan 8 mm numbritega
- Kaks-ühes, digitaalne nurgamõõtja ja joonlaud
- Kiire mõõtmine ja kõrge täpsus
- Suhteline mõõtmine
- Fikseeritav igas asendis

## TEHNILISED ANDMED

Täpsus	$\pm 0,3^\circ$
Resolutsioon	$0,1^\circ$
Tööpiirkond	$0^\circ - 999,9^\circ$
Toide	CR2032 3 V liitiumpatareid
Töövool	$\leq 120 \mu\text{A}$
Töökoha temperatuur	$0^\circ\text{C}$ kuni $50^\circ\text{C}$ ( $32^\circ\text{F}$ kuni $122^\circ\text{F}$ )
Töökoha õhuniiskus	$\leq 85\%$ (ilma kondensaadita)
Toote mõõtmed	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POS

1. Patareihoidik
2. ON/OFF lüüti
3. Fikseerimisnupp
4. Nullimisnupp
5. Patarei nupp
6. Vedelkristallekraan
7. Skaala
8. Riputusavad

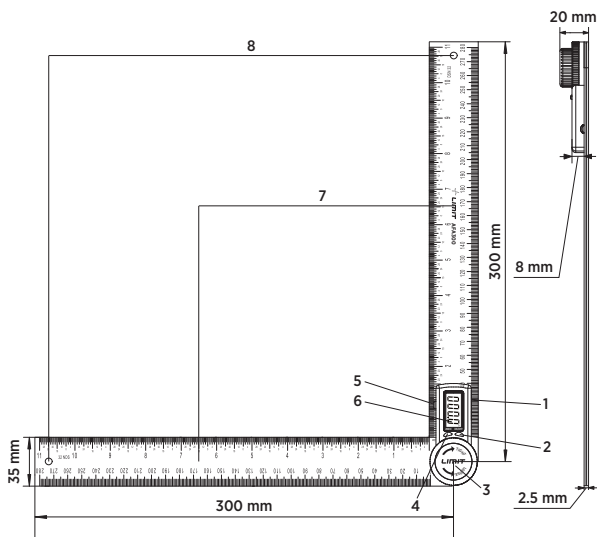




## KASUTAMINE


### 1. Toite sisselülitamine ja nullimine

- 1.1 Seadme sisselülitamiseks vajuta lühidalt ON/OFF nupule. Teine lühike vajutus lülitab energia säästmiseks ekraani välja. Joonlaudade pööramisel lülitub ekraan uuesti sisse.
- 1.2 Seadme väljalülitamiseks vajuta 3 sekundit ON/OFF nupule. Automatselt lülitub seade välja 6 minuti pärast.
- 1.3 Igs asendis saab seadet nullida, kui vajutada nullimisnupule ZERO.

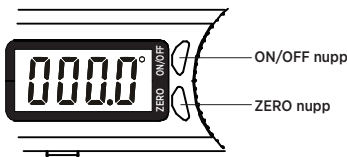

### 2. Fikseerimine


- 2.1 Joonlaudade asendi fikseerimiseks pööra nuppu päripäeva.
- 2.2 Joonlaudade vabastamiseks pööra nuppu vastupäeva.

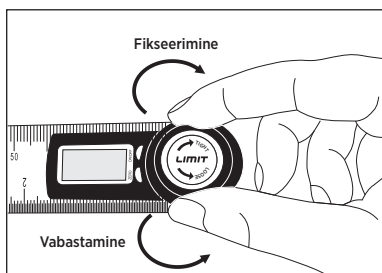

### 3. Mõõtmised


#### 3.1 Joonlaudade vahelise nurga mõõtmine

Vajuta seadme sisselülitamiseks lühidalt ON/OFF nupule. Aseta seade aluspinnale ja nullimiseks vajuta lühidalt ZERO nupule. Nurga mõõtmiseks pööra joonlauda.

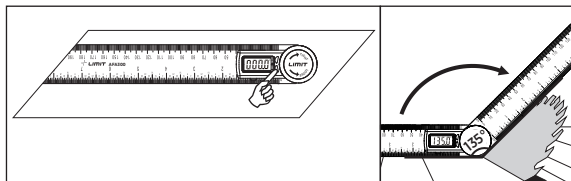


#### 3.2 Kõrvunurga mõõtmine

Vajuta seadme sisselülitamiseks lühidalt ON/OFF nupule. Pööra joonlauda omavahel sirgeks, asetä tihedalt vastu tasast aluspinda ja nullimiseks vajuta lühidalt ZERO nupule. Nurga mõõtmiseks pööra joonlauda.

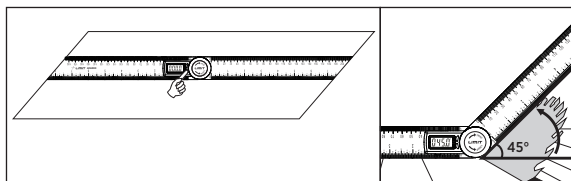

## PATAREI PAIGALDAMINE VÕI VAHETAMINE

1. Patareihooldiku avamiseks vajuta ekraani all olevale nupule.
2. Tõmba patareihooldik välja.
3. Paigalda uus patarei, negatiivne pool üles.
4. Lükka patareihooldik kohale.

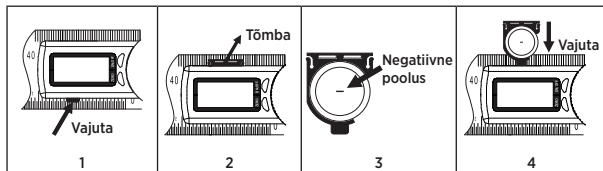

### Märkus:

- Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- See on tundlik täppismõõteriist. Ära seda lahti võta ega maha pilla.
- Eemalda patareid, kui sa seadet pikemat aega ei kasuta.

## APŽVALGA

Lengvai naudojamas skaitmeninis kampų matuoklis ir liniuotė viename prietaise su skystųjų kristalų ekranu, kad būtų galima greitai nuskaityti rezultatus. Fiksavimo bet kokių kampų funkcija ir patvari nerūdijančiojo plieno skalė.

## SAVYBĖS


- Skystųjų kristalų ekranas su 8 mm skaitmenimis
- Skaitmeninis kampų matuoklis ir liniuotė viename prietaise
- Greitas matavimas ir didelis tikslumas
- Santykinis matavimas
- Fiksavimo bet kokių kampų funkcija

## TECHNINIAI DUOMENYS

Tikslumas	$\pm 0,3^\circ$
Skiriamoji geba	$0,1^\circ$
Darbinis diapazonas	$0^\circ - 999,9^\circ$
Maitinimo šaltinis	CR2032 3 V ličio baterija
Darbinė srovė	$\leq 120 \mu\text{A}$
Darbinė temperatūra	nuo $0^\circ\text{C}$ iki $50^\circ\text{C}$ (nuo $32^\circ\text{F}$ iki $122^\circ\text{F}$ )
Darbinė drėgmė	$\leq 85\%$ (be kondensacijos)
Gaminio dydis	$317 \times 35 \times 21 \text{ mm}$

## PADETYS


1. Baterijos laikiklis
2. Įjungimo / išjungimo mygtukas
3. Priveržimo / atlaisvinimo sukamasis mygtukas
4. Nulio mygtukas
5. Baterijos mygtukas
6. Skystųjų kristalų ekranas
7. Mastelis
8. Kabinimo skylės

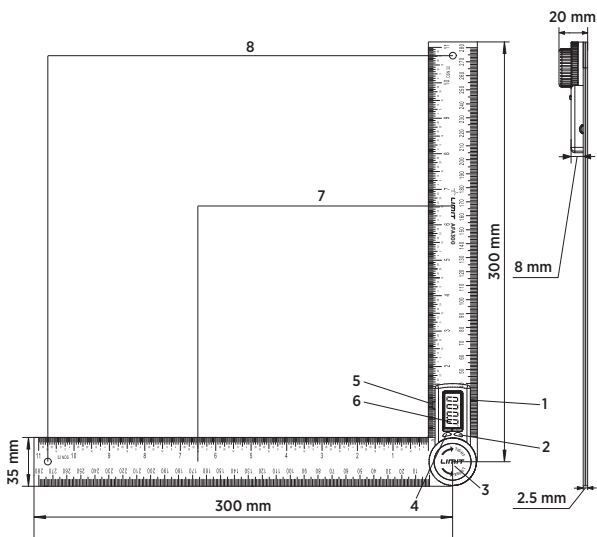

## PRIETAISO NAUDOJIMAS


### 1. Maitinimo įjungimo / išjungimo ir nulio nustatymas

- 1.1 Trumpai paspauskite mygtuką ON / OFF (įjungti / išjungti), kad įjungtumėte prietaisą, dar kartą trumpai paspauskite, kad išjungtumėte skystųjų kristalų ekraną kaip baterijos taupymo režimą. Pajudinus bet kurią liniuočių, ekranas vėl įsijungs.
- 1.2 Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite nuspaudę 3 sekundes mygtuką ON / OFF (įjungti / išjungti). Automatiškai išsijungia per 6 minutes.
- 1.3 Paspauskite nulio mygtuką, kad nustatytumėte nulį bet kokioje padėtyje.

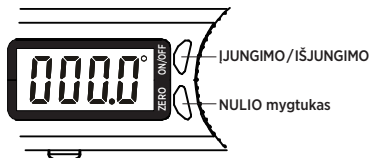

### 2. Priveržimas


- 2.1 Norėdami priveržti liniuotes, sukite pagal laikrodžio rodyklę.
- 2.2 Norėdami atlaisvinti liniuotes, sukite prieš laikrodžio rodyklę.

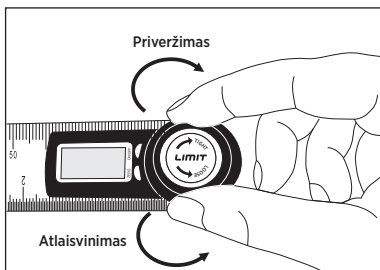

### 3. Matavimas


#### 3.1 Kampo matavimas tarp skalių

Padėkite įrankį ant bet kokio paviršiaus ir trumpai paspauskite mygtuką ZERO (nulis), kad nustatytumėte nulį. Sukite liniuotę, kad išmatuotumėte kampą.

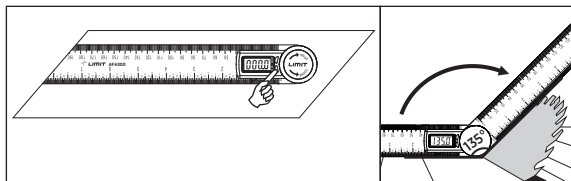


#### 3.2 Papildomo kampo matavimas

Trumpai paspauskite mygtuką ON / OFF (įjungti / išjungti), kad įjungtumėte prietaisą, padėkite jį ant lygaus paviršiaus, kaip parodyta paveikslėlyje, įsitinkinkite, kad abiejų liniuočių kraštai liečiasi su paviršiumi, ir paspauskite mygtuką ZERO (nulis), kad nustatytumėte nulį. Sukite liniuotę, kad išmatuotumėte kampą.

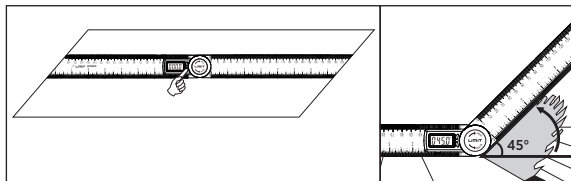

## MAITINIMO ELEMENTO ĮSTATYMAS ARBA PAKEITIMAS

1. Paspauskite skystųjų kristalų ekrano apačioje esantį mygtuką, kad atidarytumėte baterijos laikiklį.
2. Ištraukite baterijos laikiklį.
3. Neigiamas baterijos polius viršuje.
4. Įstumkite baterijos laikiklį atgal.

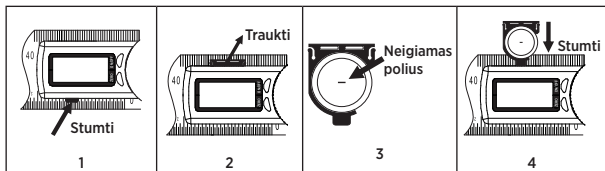

### Pastaba.

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą visada atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Tai yra jautrus ir tikslus įrankis. Neardykite jo patys ir nenumeskite.
- Prieš padedami ilgai saugoti, išimkite bateriją.

## PĀRSKATS

Viegli lietojams digitālais leņķu meklētājs un lineāls vienā ierīcē. LCD displejs ātrai rezultātu nolasišanai. Bloķēšanas funkcija jebkurā leņķī, izturīga nerūsošā tērauda skala.

## ĪPAŠĪBAS


- LCD ar 8 mm cipariem
- Digitālais leņķu meklētājs un lineāls vienā ierīcē
- Ātra mērīšana un augsta precizitāte
- Relatīvais mērījums
- Bloķēšanas funkcija jebkurā leņķī

## TEHNISKIE DATI

Precizitāte	$\pm 0,3^\circ$
Izšķirtspēja	$0,1^\circ$
Darbības diapazons	$0^\circ - 999,9^\circ$
Barošana	CR2032 3 V litija baterijas
Darba strāva	$\leq 120 \mu\text{A}$
Darba temperatūra	No $0^\circ\text{C}$ līdz $50^\circ\text{C}$ (no $32^\circ\text{F}$ līdz $122^\circ\text{F}$ )
Darba mitrums	$\leq 85\%$ (bez kondensācijas)
Produkta izmērs	$317 \times 35 \times 21$ mm

## POZĪCIJAS


1. Baterijas turētājs
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (On/Off)
3. Atlaist/pievilkt grozāmā poga
4. Nullējuma poga (Zero)
5. Baterijas poga
6. Šķidro kristālu displejs (LCD)
7. Skala
8. Pakāršanas caurumi

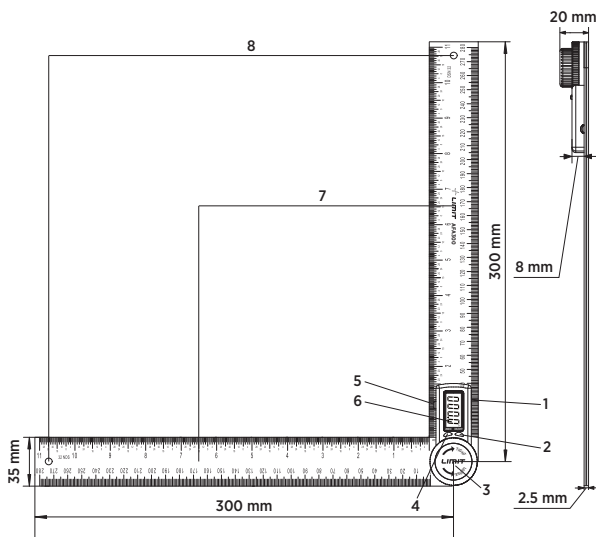

## DARBĪBAS


### 1. Barošanas ieslēgšana/izslēgšana un nulles iestatījums

- 1.1 Īsu brīdi piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu ierīci, īsu brīdi nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu LCD kā baterijas taupīšanas režīmā. Pakustinot jebkuru lineālu, displejs iedegsies atkal.
- 1.2 Spiediet iesl./izsl. pogu apmēram 3 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Automātiski izslēdzas pēc 6 minūtēm.
- 1.3 Spiediet nulles pogu, lai iestatītu kā nulli jebkuru pozīciju.

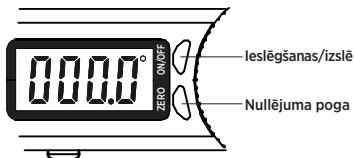

### 2. Pievilšana


- 2.1 Grieziet pulksteņa virzienā, lai pievilktu lineālus.
- 2.2 Grieziet pretēji pulksteņa virzienam, lai atlaistu lineālus.

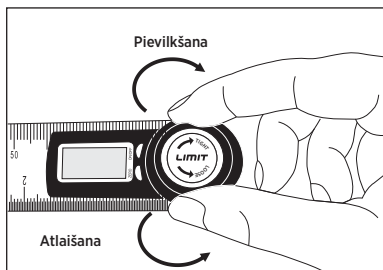

### 3. Mērījumi


#### 3.1 Leņķa starp skalām mērīšana

Uzlieciet ierīci uz jebkuras virsmas un īsu brīdi nospiediet nulles pogu, lai iestatītu nulli. Grieziet lineālu, lai mērītu mērķi.

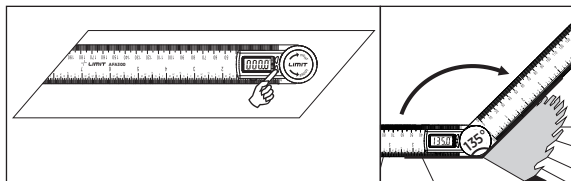


#### 3.2 Papildu leņķa mērīšana

Īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu, novietojiet uz plakanas virsmas kā attēlā, pārliedzinieties ka abas lineāla malas pieskaras virsmai, spiediet nulles pogu, lai iestatītu nulli. Grieziet lineālu, lai mērītu mērķi.

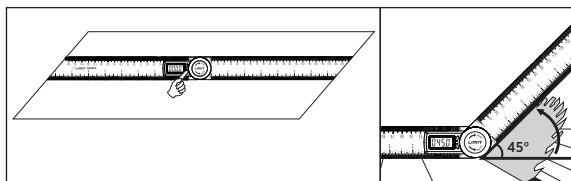

## BATERIJAS IELIKŠANA VAI MAIŅA

1. Spiediet pogu LCD apakšā, lai atvērtu bateriju turētāju.
2. Izvelciet bateriju turētāju.
3. Negatīvais baterijas pols uz augšu.
4. Ielieciet turētāju atpakaļ.

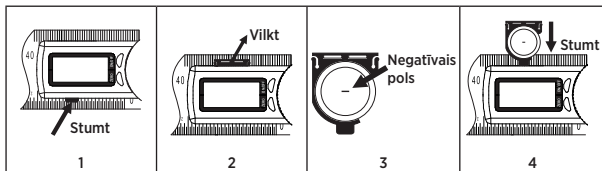

### Piezīme.


- Pirms ierīces lietošanas vienmēr izlasiet instrukcijas.
- Šis ir jutīgs precīzijas instruments. Nejauciet to pats, nenometiet.
- Izņemiet bateriju pirms ilgākas glabāšanas.









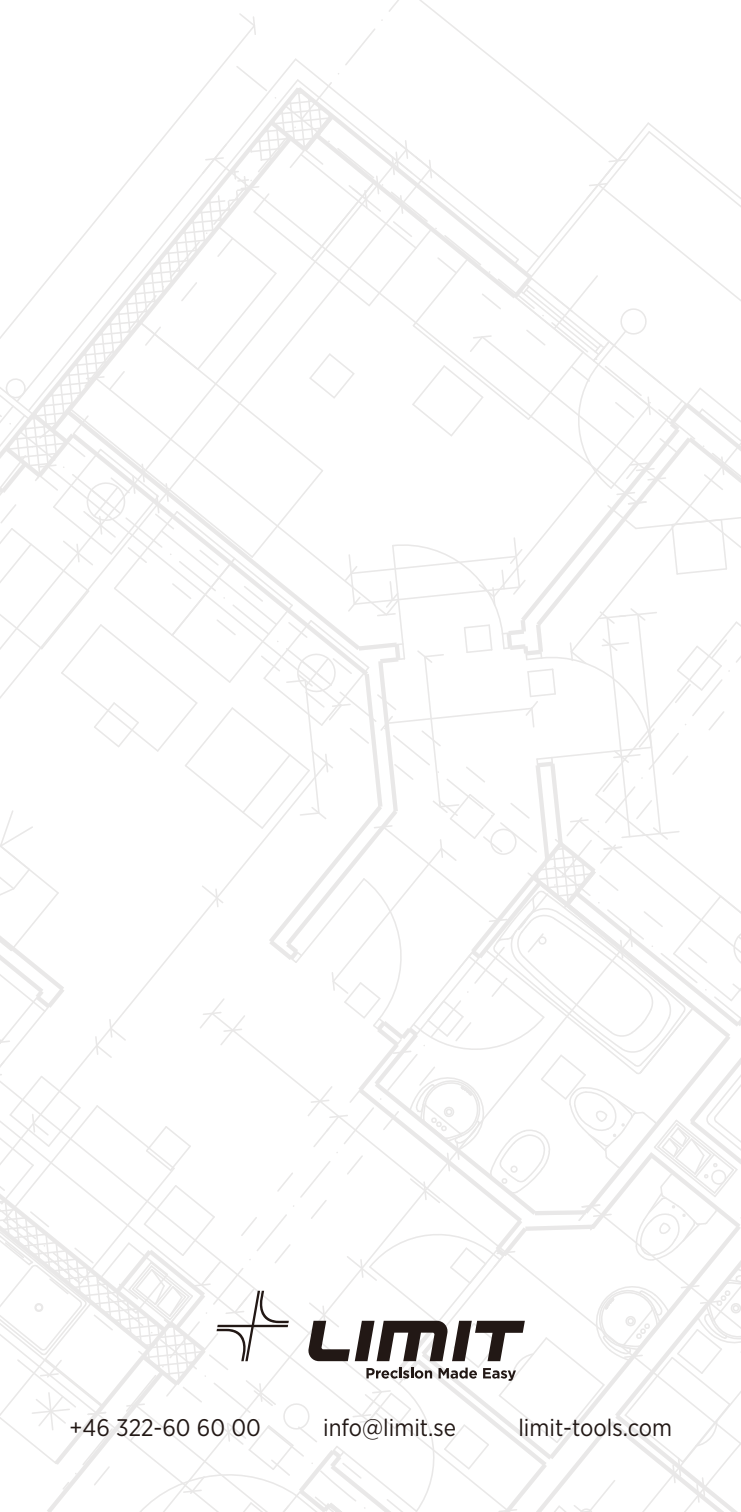

**LIMIT**  
Precision Made Easy

+46 322-60 60 00

[info@limit.se](mailto:info@limit.se)

[limit-tools.com](http://limit-tools.com)